



“COB Candy” Pintura, base solvente

Descripción

Pintura transparente "Candy" que debe aplicarse sobre el color base recomendado para garantizar un color preciso.

Tenga en cuenta que el número de capas afectará el color final, por lo que se recomienda realizar una prueba comparativa con la pintura original antes de aplicarla a la moto. No aplique una capa gruesa. El color se oscurecerá con más capas.

A continuación, debe aplicar laca transparente.

Su pintura ya estará diluida 2:1, a menos que solicite lo contrario.

Aplicación

Viscosidad de pulverización a 20 °C: 14"-15" DIN 4; CICLO HS: 20-22" DIN4

Boquilla de aire: 1,2-1,5 mm

Presión de aire: 45-50 psi

N.º de capas: 2 o 3 (aproximadamente)

Espesor de capa: 20-25 µm

Tiempos de secado

Secado al aire a 20 °C

Dejar 15 minutos entre capas. Dejar secar la última capa durante 30 minutos en un ambiente sin polvo antes de aplicar la laca transparente.

NOTA:

La superficie no debe exponerse a condiciones climáticas especialmente severas durante los primeros días después de la aplicación de la pintura. Hasta que la película se haya endurecido por completo, se debe evitar la condensación de humedad intensa, como el rocío y la escarcha, y el contacto con agentes agresivos como el smog, los productos de limpieza y la sal en las carreteras.